Susanna Camí Bernabé (1 de 2)
Tècnic servei municipal
Data Signatura: 28/10/2026
HASH: a3d829228d2cc3dffc7ea31d55a38a3d

Joan Pujol Collet (2 de 2)
Tècnic medi ambient i sanitat
Data Signatura: 28/10/2026
HASH: d83416a1432cc0d5bace4a3ac76204f8

Informe tècnic municipal d'emergències

1. Antecedents

Durant els dies 3, 4 i 5 d'octubre de 2026 es van produir episodis de pluges intenses i crescudes de les rieres d'Argentona, la riera de Pins, la riera de Clarà i altres petites rieres urbanes, amb afectacions a infraestructures, accessos i xarxes de serveis.
Des de l'ajuntament es va mobilitzar personal i mitjans per atendre l'emergència inicial, recuperar el subministrament dels serveis i donar suport a l'accessibilitat de les zones afectades. Un cop inspeccionat la major part del territori afectat, es descriuen a continuació el danys causats a efectes de justificació de l'emergència i la valoració econòmica de les despeses excepcionals i urgents que s'han hagut d'incórrer com a conseqüència de la situació produïda així com la valoració de les actuacions pendents per restablir tots els serveis i infraestructures afectades .

2. Informació dels danys causats

2.1. Urbanització Can Raimí – Riera Clarà tram urbà

Els aiguats i la crescuda de la riera de Clarà van provocar l'acumulació de sorra a la llera de la riera en uns 575 metres lineals en el seu tram urbà, I el desbordament de la mateixa pels carrers adjacents en tota la seva longitud i fins a 200 metres des de la conca cap a les zones mes elevades. També s'ha produït, degut a la força de l'aigua, l'aixecament del paviment asfàltic en el passeig 2 de la urbanització i la sotscavació en dos punts dels passejos adjacents a la riera, deixant els vials intransitables, incomunicant als veïns en els seus habitatges i impedint l'accés als serveis d'emergències que calia restablir immediatament. Tanmateix la canonada d'abastament d'aigua potable principal ha estat danyada, fet que ha ocasionat que la població es quedés sense abastament i va caldre restablir el servei immediatament.
A continuació es detalla per a cada bé i/o servei afectat la informació necessària.

2.1.1. ACUMULACIÓ DE SORRA DINS LA RIERA DE CLARÀ AL SEU PAS PER CAN RAIMÍ

a. Descripció del dany causat

Els marges de la riera han desaparegut degut a l'acumulació de sorra dins de la llera deixant la riera a la mateixa cota dels vials adjacents, la qual cosa pot produir inundacions en els vials de la urbanització al no tenir canalització per les noves pluges.

b. Titularitat

Titularitat Municipal

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 68

c. Valoració econòmica

Les actuacions necessàries per a restablir la cota de la llera al seu estat original i la neteja dels pas d'aigua situat a l'inici de la urbanització per restituir al seu ús immediat pels següents aiguats han estat valorades econòmicament amb un import de 19.206,40 euros

d. Adopció de mesures cautelars

S'ha baixat la cota inicial de la riera per evitar l'obturació dels tubs que formen el pas d'aigua de l'inici de la riera com a mesura cautelar

e. Fotografies

S'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

Els aiguats del dia 3 d'octubre van provocar la saturació de la llera de la riera amb l'acumulació de sauló provinent d'aigües amunt i provocant la situació d'emergència al deixar la riera colmatada de sediments, aquest fet va provocar que les aigües de pluja surtin de la llera inundant els carrers adjacents, per tant hi ha relació de causalitat entre la situació d'emergència i el dany que s'al·lega

g. Proporcionalitat

La situació d'emergència i el dany que s'al·lega és proporcional als aiguats que es van produir el dia 3 d'octubre degut a la quantitat de sediments que es van aportar amb les pluges produïdes.

h. Caràcter inajornable

La retirada dels sediments acumulats a la llera tenen un caràcter inajornable degut a les previsions de nous aiguats alertats per les administracions competents.



Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 68





2.1.2. ACUMULACIÓ DE SORRA ALS VIALS ADJACENTS A LA RIERA DE CLARÀ AL SEU PAS PER CAN RAIMÍ

a. Descripció del dany causat

Degut al desbordament de la riera en la confluència del passeig 2 amb el carrer 8 de la urbanització de Can Raimí es va acumular en els carrers 8, 9,

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 68

10 i 11, a més del passeig 2 un gruix de més de 40 centímetres de sorres, fangs i altres materials que van deixar els vials intransitables per a persones i vehicles.

b. Titularitat

La titularitat dels vials és municipal

c. Valoració econòmica

Les actuacions necessàries per restablir el pas de vehicles i persones en tots els carrers on s'han acumulat sediments s'han realitzat mitjançant la retirada dels mateixos amb maquinaria adequada I la neteja posterior per l'eliminació de pols, resta pendent l'eliminació dels fangs acumulats en el sistema de recollida d'aigües pluvials, tant embornals com col·lectors. La valoració econòmica per la restitució dels vials per al seu ús immediat ha estat valorat en 12.463 € la previsió econòmica per la retirada dels fangs i sorres acumulades en la xarxa de drenatge dels carrers es de 6.000 € fent un total de valoració 18.463 €.

d. Adopció de mesures cautelars

Com a mesura cautelar s'ha netejat la riera per conduir les aigües de les pluges pel seu camí natural.

e. Fotografies

S'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

Els aiguats del dia 3 d'octubre van provocar la saturació de la llera de la riera amb l'acumulació de sauló provinent d'aigües amunt i provocant la situació d'emergència al deixar la riera colmatada de sediments, aquest fet va provocar que les aigües de pluja surtin de la llera inundat els carrers adjacents, per tant hi ha relació de causalitat entre la situació d'emergència i el dany que s'al·lega.

g. Proporcionalitat

La situació d'emergència i el dany que s'al·lega és proporcional als aiguats que es van produir el dia 3 d'octubre degut a la quantitat de sediments que es van aportar amb les pluges produïdes.

h. Caràcter inajornable

La retirada dels sediments acumulats als vials tenen un caràcter inajornable per tal de restablir l'accessibilitat de les persones al seu habitatge i el pas de vehicles d'emergència a la zona.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 68

2.1.3. AIXECAMENT DEL PAVIMENT ASFALTIC DEL PASSEIG 2 DE CAN RAIMÍ I SOTSCAVACIÓ DEL VIAL EN DOS PUNTS ADJACENTS A LA RIERA

a. Descripció del dany causat

Degut a la velocitat de l'aigua barrejat amb els sediments, en el punt de desbordament de la riera en la confluència del passeig 2 amb el carrer 8 es va produir l'aixecament del paviment asfàltic del vial fins a la confluència del carrer 11 de la urbanització de Can Raimí arrossegant les restes de paviment trencat aigües avall pel carrer. En el mateix episodi també s'han produit dos esboranys laterals de la riera que han descalçat el passeig 2 a l'alçada del camp de futbol I el passeig 1 al final del tram asfaltat.

b. Titularitat

La titularitat del passeig 2 de la urbanització és municipal

c. Valoració econòmica

Les actuacions necessàries per restablir els danys produits ha estat la retirada del paviment arrossegat aigues avall I la estesa de sauló per obrir provisionalment el carrer en uns 270 ml per 6 ml d'amplada, posteriorment s'haurà de retirar tot el paquet de paviment de la superficie afectada i la renovació del mateix paquet de ferm existent amb base de tot-u i 12 cm de paviment asfaltic en calent. En els dos punts on s'ha produit el descalçament del carrer a tocar de la riera s'haurà de construir un mur d'escollera per a protegir el vial i refer el trasdòs per guanyar l'amplada del vial arrosegat per l'aigua. La valoració econòmica per la restitució del vial per al seu ús immediat ha estat valorat en 12.500 €, la previsió econòmica per la nova pavimentació és de 130.000 € i per la construcció dels dos murs de contenció d'escollera amb la formació de la part de vials afectats té una previsió econòmica de 120.000 €. El sumatori de la valoració económica dels danys és de 262.500 €.

d. Adopció de mesures cautelars

Com a mesura cautelar es va tallar el pas de vehicles pels vials afectats desviant el transit pels carrers adjacents, s'ha senyalitzat els esboranys de la riera i estés sauló per obrir pas provisional pel passeig 2.

e. Fotografies

S'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

Les aigües de pluja, barrejades amb materials, del desbordament de llera pel passeig 2 han aixecat el paviment asfàltic. La velocitat i quantitat d'aigua que ha circulat per la llera ha provocat que el talús que soportava el vial cedís en els dos punts on s'han produit els esboranys, per tant hi ha relació de causalitat entre la situació d'emergència i el dany que s'al·lega.

g. Proporcionalitat

La situació d'emergència i el dany que s'al·lega és proporcional als aiguats que es van produir el dia 3 d'octubre degut a la quantitat de sediments que es van aportar amb les pluges produïdes i la velocitat a la que circulava l'aigua de la riera.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 68

h. Caràcter inajornable

La retirada dels sediments acumulats als vials tenen un caràcter inajornable per tal de restablir l'accessibilitat de les persones al seu habitatge i el pas de vehicles d'emergència a la zona.



Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 68

2.1.4. TRENCAMENT DE LA CANONADA D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE CAN RAIMÍ

a. Descripció del dany causat

La quantitat d'aigua que va discórrer per la riera de Clarà van afectar la conducció de fosa DN 160 que discorre des de la zona de la gossera fins a Can Raimí. Es va haver de reparar la canonada, així com la peça en T que deriva el cabal cap al dipòsit de Can Raimí i cap al dipòsit 1000, i un hidrant afectat.

b. Titularitat

Infraestructures integrades en la xarxa pública d'abastament municipal.

c. Valoració econòmica

Les reparacions d'emergència han estat valorades en 15.000€, resta realitzar les actuacions per a reparació definitiva de la xarxa d'abastament d'aigua que es valora en 105.000€, fent un total de valoració econòmica dels danys de 120.000 €.

d. Adopció de mesures cautelars

Com a mesures cautelars s'ha realitzat la inspecció i les maniobres de sectorització i reparació en condicions de seguretat, seguiment del nivell dels dipòsits i neteja de les zones afectades.

e. Fotografies

s'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

La coincidència de la crescuda extraordinària de la riera amb el trencament dels elements situats en el seu entorn, i l'acumulació de materials a la urbanització, és coherent amb danys per acció hidràulica i arrossegament.

g. Proporcionalitat

La reparació de la canonada, de la derivació i de l'hidrant es limita als elements necessaris per recuperar el servei. La neteja respon a l'obstrucció i a les condicions de seguretat i accessibilitat al veïnat i la cisterna a la necessitat de garantir aigua per al consum. La valoració haurà de distingir aquestes actuacions d'eventuals millores permanents.


h. Caràcter inajornable

L'avaria afectava un servei essencial com es la disponibilitat d'aigua als veïnats; la derivació en T condicionava l'alimentació dels dipòsits i l'hidrant tenia funció de protecció contra incendis que no es podia ajornar. La retirada de fang i materials era necessària per recuperar accessos segurs al veïnat i xarxa d'abastament d'aigua.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 68



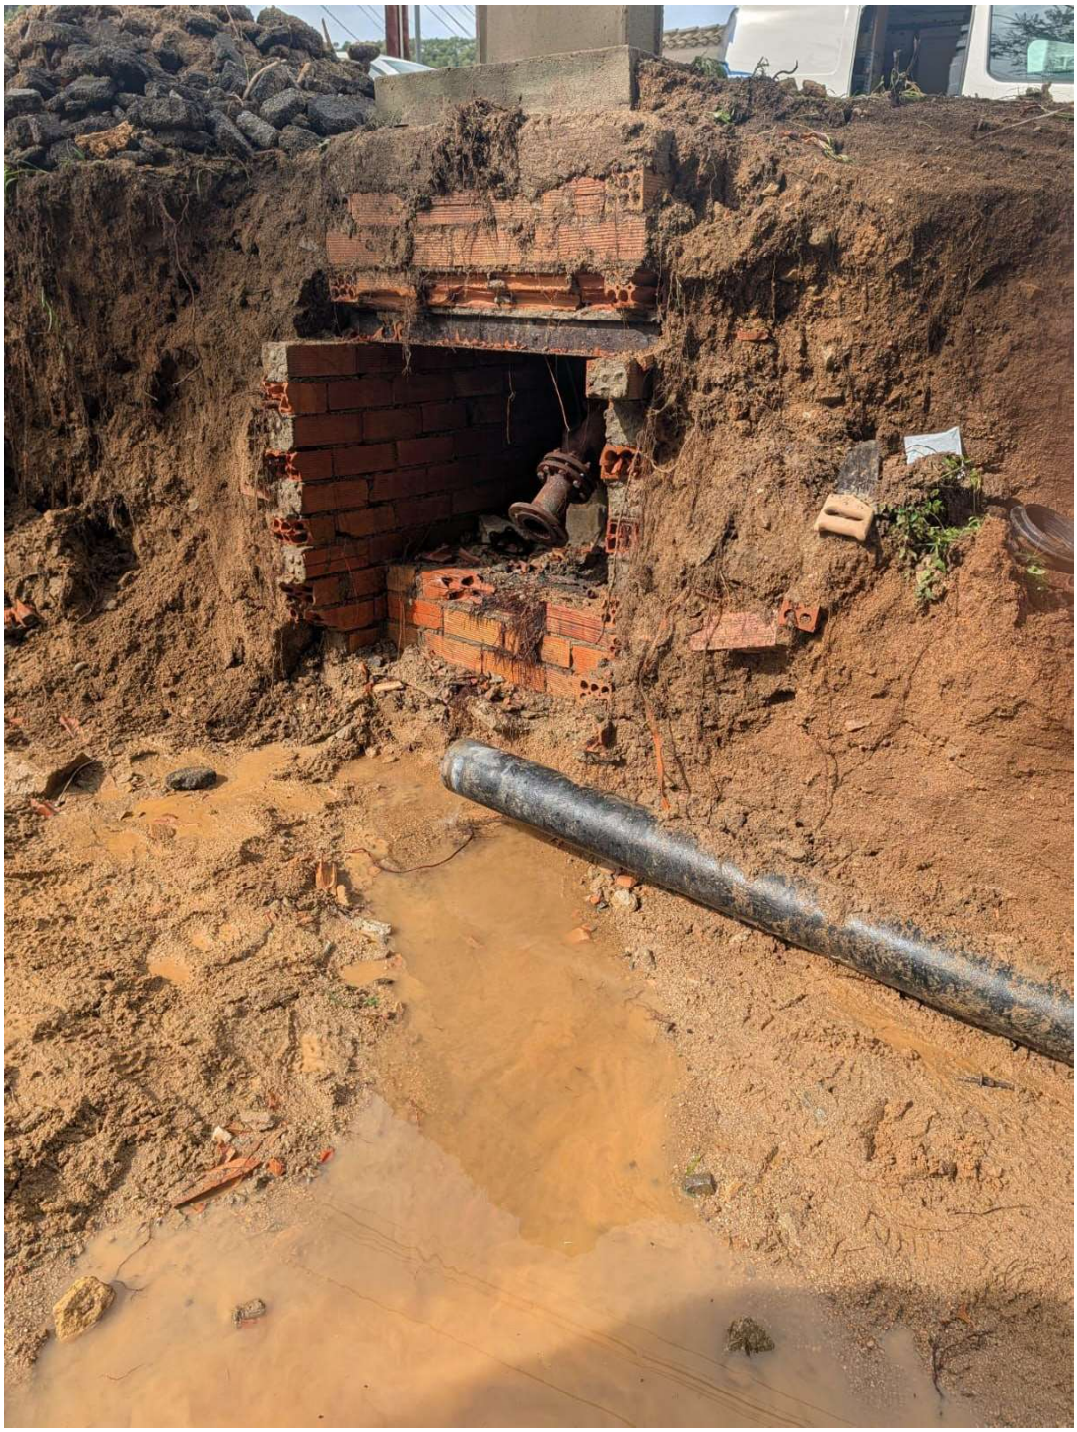

2.2. Polígon Nord – Riera Clarà tram urbà

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 68

Els aiguats i la crescuda de la riera de Clarà van provocar l'acumulació de sorra a la llera de la riera que al creuar pel gual habilitat a la carretera C-1415 va sortir de la llera i va inundar tota la zona del polígon industrial fins a la riera d'Argentona. En total la superfície afectada amb aigua i fang abraça 180.000 m2 incloent la pròpia riera, la Carretera c-1415, els vials dels polígons (carrer pla de l'Estrada, carrer Riera de Clarà, carrer de Can Carmany) a més de la zones verdes municipals adjacents a la riera i les naus industrials ubicades en el polígon que han patit inundacions en soterranis I plantes baixes.

A continuació es detalla per a cada bé i/o servei afectat la informació necessària.

2.2.1. ACUMULACIÓ DE SORRA DE LA RIERA DE CLARÀ AL SEU PAS PEL GUAL DE LA CARRETERA C-1415 I ACCÉS AL POLIGON NORD

a. Descripció del dany causat

Les inundacions i l'acumulació de fang, sediments i materials arrossegats pel temporal van afectar la carretera C-1415 a l'entorn de l'accés al Polígon Nord, impedint-ne el pas per la mateixa carretera incomunicant les urbanitzacions amb el casc urbà, així com amb l'accés al polígon industrial.

b. Titularitat

La titularitat dels vials del polígon i de les zones verdes adjacents són municipals

c. Valoració econòmica

Les actuacions del diumenge dia 4 per poder obrir pas pels vehicles d'emergència es van valorar en 6.000 €.

d. Adopció de mesures cautelars

Restricció o control d'accés a les zones inundades i intervenció de neteja quan les condicions van permetre treballar amb seguretat.

e. Fotografies

Adjuntar fotografies.

f. Relació de causalitat

L'episodi de precipitacions intenses i desbordaments va provocar l'acumulació de materials a la calçada, causa immediata de la pèrdua d'accessibilitat que va motivar els treballs de neteja.

g. Proporcionalitat

L'actuació es va dirigir a retirar els obstacles i sediments necessaris per restituir el pas, sense plantejar-se en cap moment remodelació o millora ordinària de la carretera.

h. Caràcter inajornable

La manca d'accés al Polígon Nord dificultava la mobilitat de persones, serveis d'emergència i equips de reparació. La recuperació del pas exigia una intervenció immediata, condicionada per la seguretat dels treballadors i usuaris.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 14 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 15 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 68



Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 68



Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 68

2.2.2. ACUMULACIÓ DE SORRA DINS LA RIERA DE CLARÀ AL SEU PAS PEL POLIGON NORD, RETIRADA DE FANG ACUMULATS ALS VIALS DEL POLIGON I RETIRADA DE RESTES VEGETALS ACUMULADES A LA ZONA VERDA COLINDANT

a. Descripció del dany causat

Els marges de la riera han desaparegut degut a l'acumulació de sorra dins de la llera deixant la riera a la mateixa cota del vial adjacent, el carrer Riera de Clarà, i per sobre del nivell del vial d'accés a la deixalleria i de les naus adjacents, la qual cosa pot produir inundacions en els vials I edificacions de la urbanització al no tenir canalització per les noves pluges. Tanmateix l'acumulació de fang en els vials i les canyes arrossegades per la riera des del seu tram no urbà que van ser acumulades a la zona verda adjacent a la riera de dins del polígon s'han hagut de retirar.

b. Titularitat

Titularitat Municipal

c. Valoració econòmica

Les actuacions necessàries per a restablir la cota de la llera al seu estat original i la neteja dels pas d'aigua situat a l'inici de la urbanització per restituir al seu ús immediat pels següents aiguats han estat valorades econòmicament amb un import de 7.479,76 €
Les actuacions de retirada de fang dels vials i de les canyes i restes vegetals acumulades en la zona verda adjacent a la riera ha estat valorades amb un import 16.636,72 €
Resta pendent la restitució total de la cota de la riera des del gual de la Carretera C-1415 fins al pas soterrat del carrer Can Carmany que aboca directament a la riera d'Argentona que es valora en 25.000 €. La totalitat de la valoració econòmica dels danys es de 49.116,58 €

d. Adopció de mesures cautelars

S'ha retirat canyes i restes de material acumulat en el gual de la Carretera C-1415 per reconduir les aigües dels propers aiguats pel curs natural de la riera i moviments de terra a la zona verda adjunta a la riera per evitar que l'aigua de pluja discorri cap a les edificacions del polígon.

e. Fotografies

S'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

Els aiguats del dia 3 d'octubre van provocar la saturació de la llera de la riera amb l'acumulació de sauló I restes vegetals provinent d'aigües amunt i provocant la situació d'emergència al deixar la Carretera C-1415 colmatada de sediments fins un gruix d'uns 50 cm en una longitud de 300 metres lineal, així com els vials del polígon i les edificacions existents, per tant hi ha relació de causalitat entre la situació d'emergència i el dany que s'al·lega

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 19 de 68

g. Proporcionalitat

La situació d'emergència i el dany que s'al·lega és proporcional als aiguats que es van produir el dia 3 d'octubre degut a la quantitat de sediments que es van aportar amb les pluges produïdes.

h. Caràcter inajornable

La retirada dels sediments acumulats a la llera tenen un caràcter inajornable degut a les previsions de nous aiguats alertats per les administracions competents així com la retirada de sorres i restes vegetals acumulats als vials per poder circular amb vehicles.





Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 68





2.3. Deixalleria – Riera Clarà tram urbà

Els aiguats i la crescuda de la riera de Clarà al seu pas pel polígon Nord van provocar la inundació i l'acumulació de sorra a la deixalleria municipal situada a la confluència del carrer Riera de Clarà amb carrer de Can Carmany.

2.3.1. INNUNDACIÓ DEIXALLERIA POLIGON NORD

a. Descripció del dany causat

La proximitat al torrent i el fet que es desbordés arrossegant fang ha fet que la instal·lació quedes negada de fang. L'aigua va arribar fins als 60-70 cm d'alçada, malmetent mobiliari de les oficines, tolva de la premsa compactadora del cartró, desplaçament de contenidors i residus elèctrics, embussament dels embornals i un gruix de fang de quasi 20 cm, no només dins la instal·lació sinó també al vial d'entrada i al tancat de residus exterior per als veïns disseminats. No s'ha pogut restituir el servei fins al 25 d'octubre.

b. Titularitat

instal·lació de titularitat municipal gestionada per l'empresa Engrunes, Recuperació i Manteniment, Empresa d'Inserció, S.L.U

c. Valoració econòmica

S'ha avaluat una valoració econòmica fins a data d'avui de 38.000 €.

d. Adopció de mesures cautelars

Tancament de la instal·lació per impossibilitat d'obrir i assegurar la seguretat de treballadors i usuaris.

e. Fotografies

s'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

La proximitat a la riera i la seva afectació durant les crescudes és compatible amb la inundació d'aigua i fang soferts.

g. Proporcionalitat

La neteja i posta a punt de nou de la instal·lació ha estat llarga i feixuga, i encara hi ha elements afectats que cal reparar.

h. Caràcter inajornable

La deixalleria és una instal·lació bàsica en la gestió de residus, donant servei als municipis d'Argentona, Dosrius i Òrrius, en total uns 20.000 habitants, que a més fan recollida Porta a porta dels residus, pel què el volum d'entrades a la deixalleria és molt gran i calia obrir-la el més aviat possible.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 68





Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 27 de 68



2.3.2. TRENCAMENT DE LA CANONADA D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE A LA DEIXALLERIA

a. Descripció del dany causat

A l'entorn de la Deixalleria es va malmetre una canonada de polietilè de diàmetre 75 mm (PE 75), fet que va requerir una reparació d'emergència per recuperar la continuïtat de la conducció i del servei que prestava.

b. Titularitat

Conducció de titularitat municipal gestionada per AASA.

c. Valoració econòmica

Reparacions d'emergència 3.000€

d. Adopció de mesures cautelars

Inspecció, sectorització de la conducció afectada i reparació amb mesures de seguretat davant el cabal de la riera i el terreny alterat. Verificació de la conducció abans de reprendre el servei.

e. Fotografies

s'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

La proximitat de la conducció a la riera i la seva afectació durant les crescudes és compatible amb dany per erosió, descalçament o arrossegament.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 68

g. Proporcionalitat

La reparació localitzada de la conducció PE 75 és una actuació directament vinculada a recuperar la funcionalitat perduda, sense incorporar millores no imprescindibles.

h. Caràcter inajornable

La pèrdua d'integritat de la canonada impedia garantir la continuïtat i seguretat del subministrament afectat; era necessari reparar-la amb urgència per evitar prolongar la interrupció i possibles fuites addicionals.



Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 68

2.4. Diversos camins veïnals en sòl rústic

2.4.1. CAMÍ DE CAN RIUDEMEIA I RIERA DE CAN RIUDEMEIA (ANOMENADA RIERA DE PINS O ORRIUS)

a. Descripció del dany causat

Els aiguats i la crescuda de la riera de Riudemeia, on es van registrar més de 300 litres en 16 hores, va provocar que la mateixa desbordés en diversos punts, malmeten el camí paral·lel (camí de Riudemeia), que a més va desaparèixer completament en uns parell de trams. La riera va trencar la mota i es va desviar cap als camps de la finca Can Tomàs Rajoler, de manera que s'ha desviat la llera original uns 20 metres al Sud, i ara en un tram d'uns 200 mts passa per dins d'una finca rústica.
Aquest fet va aïllar quatre masos de la vall , can Tomàs rajoler, la casa nova de can Tomàs, can Boringues i can Riudemeia. En aquestes dues darreres cases van quedar aïllats dos avís a la primera, i una família amb la parella i dos nenes petites a la segona.
Al camí hi ha diversos serveis afectat. Una línia en alta d'ATLL que porta aigua a Òrrius, una canonada d'Aigües de Mataró d'aigua de mina i també pòsters elèctrics de mitja tensió.

b. Titularitat

Camí públic.

c. Valoració econòmica

Es valora un import de 133.100 €

d. Adopció de mesures cautelars

Al quedar diversos masos aïllats i amb gent dintre, els dies posteriors als aiguats en va mirar de fer una accés alternatiu a can Riudemeia, habilitant un pas per un camí del PPI existent, i posteriorment per a tots els veïns es va fer amb retroexcavadora moviments de terres per fer uns pujadors i baixadors entre la riera i els trams de camí desapareguts per donar pas provisional als veïns, de forma força precària degut a la dificultat.

e. Fotografies

Veure més avall

f. Relació de causalitat

La coincidència de la crescuda extraordinària de la riera amb el trencament dels elements situats en el seu entorn, és coherent amb danys per acció hidràulica i arrossegament.

g. Proporcionalitat

LA reparació del camí en els seus diversos trams comporta obra civil (aportació de terres, rocalla, etc), ja que els camí ha desaparegut en diversos trams. A més per reconstruir un dels trams es imprescindible tornar la llera, que s'ha desplaçat uns 20 mts, al seu curs original, però això comporta fer neteja del tram per on ja no passa, que esta colmatat completament.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 68

h. Caràcter inajornable

L'actuació d'urgència per no deixar aïllats els veïns, que recordem eren gent gran i família amb nens petits va ser la màxima prioritat.

Fotografies amb les coordenades;



Al centre de la imatge es veu el camí desaparegut en uns 20 mts, ja que la riera va trencar per allà. Foto feta des de l'altre cantó del camí desaparegut. Coordenades: 448087.98; 4602915.53



El mateix punt, on es veu canonada d'aigua en alta (ATL)

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 32 de 68



El camí malmès a l’esquerra. Una torre de mitja tensió, i la riera a la dreta, per on ja no discorre després dels aiguats. Coordenades: 448157.83; 4602973.21



A la mateixa coordenada, serveis que passaven pel camí malmés

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 68



Un altre tram de camí desaparegut, abans de can Boringues. La Canonada en alta d'ATLL. Coordenades: 447751.30; 4602526.53



El camí del PPI que anava de la carena fins darrera can Riudemeia. Els darrers 30 mts han desaparegut.
Coordenades: 446979.90; 4602262.21

2.4.2. ALTRES CAMINS VEINALS EN SOL RÚSTIC DEL TERME MUNICIPAL

—

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 68

a. Descripció del dany causat

L'aiguat ha malmès diversos camins i pistes forestals i rurals, deixant nombrosos veïns aïllats a les seves finques. En concret s'han hagut de fer actuacions amb retroexcavadora per arranjar els trams malmesos i així donar accés (entrada/sortida) a veïns de masos i cases en sòl no urbanitzable.
Els camins/pistes arranjats van ser :

- Camí a cal Ermità i a can Patota (Veïnat de Clarà). Coordenada inici: 447686.21; 4600726.90, Coordenada final: 447584.61; 4600365.48
-Camí dels contrabandistes (Veïnat de Sant Jaume Traià). Coordenada inici: 452064.53; 4600687.54 Coordenada final: 451722.16; 4600528.26.
-Camí a can Manreset. Coordenada inici: 449022.88; 4601780.47, Coordenada final: 449024.07; 4601557.22
-Camí/torrent d'en Boba (per sobre Madà). Coordenada inici: 450489.33; 4598787.17, Coordenada final: 450132.68; 4598822.62.
-Camí de can Castells a Can Ferriol (Veïnat de la Pujada). Coordenada inici: 450540.53; 4601345.29 Coordenada final: 451040.59; 4603048.68

b. Titularitat
Camins públics

c. Valoració econòmica

S'ha valorat un import de 6.085,63 €

d. Adopció de mesures cautelars

Actuació d'urgència per donar una sortida als veïns , amb arranjament bàsic dels trams malmesos.

e. Fotografies
veure més avall

f. Relació de causalitat
En el context de les afectacions dels aiguats nombrosos camins de diversos veïnats van quedar impracticables.

g. Proporcionalitat

Arranjament bàsic dels mateixos per tal que els vehicles pugui circular-hi i els veïns puguin accedir a les seves cases.

h. Caràcter inajornable

L'actuació d'urgència per no deixar aïllats els veïns


Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 68



Camí can Manreset



camí dels contrabandistes
Ermità/can Patota arranjat-se

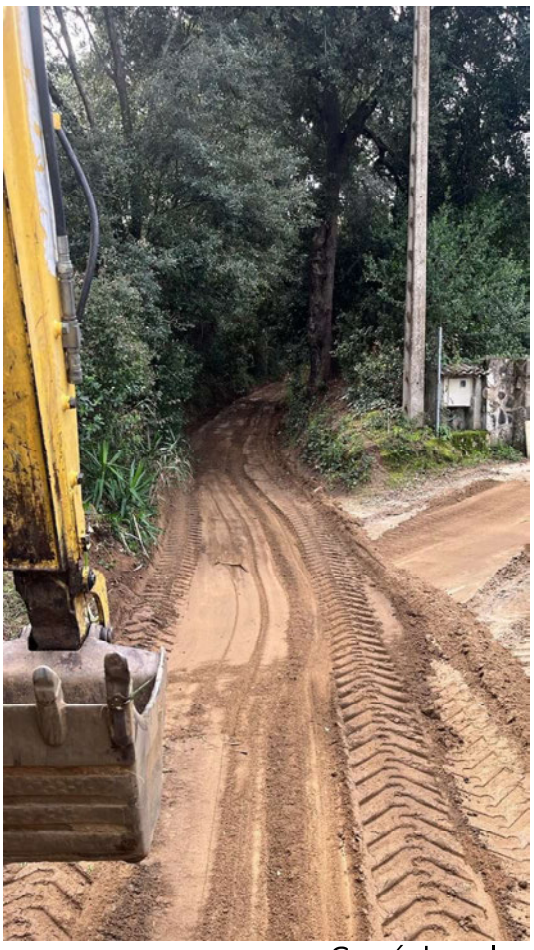

Camí de cal

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 68

2.5. Diversos camins veïnals en sòl urbà

Els aiguats van provocar també afectacions en alguns carrers sense pavimentar i amb pendent del casc urbà provocant erosions en la part superior del carrer i acumulació de sorra I pedres deixant els vials intransitables, incomunicant als veïns en els seus habitatges i impedint l'accés als serveis d'emergències que calia restablir immediatament.

A continuació es detalla per a cada bé i/o servei afectat la informació necessària.

a. Descripció del dany causat

Els carrers sense pavimentar afectats per l'aiguat on s'han produït xaragalls que han deixat el carrer intransitable per vehicles són els següents:

carrer Pau de la Font, carrer Torrent de ntra Senyora de la Salut, Carrer Joan Grau i Giol, Carrer Montseny, Carrer del Puig, Accés Antigues escoles del Cros I Urbanització de Madà . En aquests carrers es realitzen tasques de manteniment anivellat la superfície I pavimenta de nou amb l'aportació de tot-u o sauló.

Els carrers on s'ha produït acumulació de sorra provinent dels mateixos vials o de les rieres urbanes properes són els següents:
Accés Font Picant, Carrer Cirés, Torrent de Ntra Senyora de la Salut, Torrent de Tossa, Passeig Burriach, Torrent de la Feu, Carrer del Ferro, Carrer St Sebastià de Baix, Accés urbanització Ginesteres. En aquests vials s'ha retirat tot el material acumulat sobre les voreres, les calçades, dins embornals i dins de pous.

b. Titularitat

Titularitat Municipal

c. Valoració econòmica

Les actuacions necessàries per a restablir la funcionalitat dels vials de forma immediata pels aiguats han estat valorades econòmicament amb un import de 46.119,13 euros

d. Adopció de mesures cautelars

S'ha tancat l'accés als carrers mentre es realitzaven les tasques de manteniment I habilitat camins alternatius pel pas de maquinaria I emergències com a mesura cautelar

e. Fotografies

S'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

Els aiguats del dia 3 d'octubre van provocar l'erosió dels carrers no pavimentats amb l'acumulació de sauló provinent del mateix carrer o de les rieres adjacents provocant la situació d'emergència al deixar els vials en estat perillós per la circulació de persones I vehicles, per tant hi ha relació de causalitat entre la situació d'emergència i el dany que s'al·lega

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 37 de 68

g. Proporcionalitat

La situació d'emergència i el dany que s'al·lega és proporcional als aiguats que es van produir el dia 3 d'octubre degut a la quantitat d'aigua que es van aportar amb les pluges produïdes.

h. Caràcter inajornable

La retirada dels sediments acumulats als vials I l'acondicionament dels vials tenen un caràcter inajornable degut a les previsions de nous aiguats alertats per les administracions competents.





Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 39 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 68



2.6. Diverses esllavissades de talussos

Els aiguats van provocar també afectacions en alguns talussos de terra colindants amb carrers del casc urbà provocant erosions en la part superior del talús i acumulació de material al peru del mateix invaint l'espai public I tallant l'accés a alguns habitatges i impedint l'accés als serveis que calia restablir immediatament.
A continuació es detalla per a cada bé i/o servei afectat la informació necessària.

a. Descripció del dany causat

Els talussos que han patit esllavissades són els del carrer de St Sebastià de Baix que ha afectat al voral per on circulen els vianants, el talús del carrer Pau de la Font que ha invaït el carrer inpedint que els veins poguessin accedir als habitatges I el talús del carrer Soleia que ha afectat a la vorera i part de la

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 41 de 68

calçada. S'ha retirat el material acopiat al peu dels talussos quedant la resta pendent d'estudis geològics per valorar la perillositat.

b. Titularitat

Titularitat Municipal

c. Valoració econòmica

Les actuacions necessàries per a restablir la funcionalitat dels vials degut a l'acumulació de material caigut dels talussos han estat valorades econòmicament amb un import de 3.500 €, la estabilització dels mateixos de forma provisional per tal que no s'erosionin en el proper episodi d'aiguats està valorat en 30.000 €.

d. Adopció de mesures cautelars

S'ha tancat l'accés a la zona afectada per les esllavissades mentre es realitzaven les tasques de retirada de material i habilitat camins alternatius pel pas de persones com a mesura cautelar

e. Fotografies

S'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

Els aiguats del dia 3 d'octubre van provocar l'erosió dels talussos amb l'acumulació de material esllavissat provinent del mateix provocant la situació d'emergència al deixar els vials en estat perillòs per la circulació de persones I vehicles, per tant hi ha relació de causalitat entre la situació d'emergència i el dany que s'al·lega

g. Proporcionalitat

La situació d'emergència i el dany que s'al·lega és proporcional als aiguats que es van produir el dia 3 d'octubre degut a la quantitat d'aigua que es van aportar amb les pluges produïdes.

h. Caràcter inajornable

La retirada dels sediments acumulats als vials I l'acondicionament dels talussos tenen un caràcter inajornable degut a les previsions de nous aiguats alertats per les administracions competents.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 42 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 43 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 44 de 68



2.7. Enfonsament del paviment al carrer Àngel Guimerà

2.7.1. SERVEI D'AIGUA POTABLE DEL CARRER ANGEL GUIMERÀ

a. Descripció del dany causat

En el context de les afectacions dels aiguats es va produir el trencament d'un col·lector de sanejament al carrer Àngel Guimerà. Posteriorment es va trencar una canonada d'abastament d'aigua de diàmetre 60 mm (D60). Per restituir provisionalment el servei es van instal·lar aproximadament 60 metres de canonada de polietilè PE 63, amb l'objectiu de donar subministrament temporal a set habitatges.

b. Titularitat

Titularitat del col·lector de sanejament i la de la conducció d'abastament d'aigua es l'Ajuntament d'Argentona.

c. Valoració econòmica

Reparacions d'emergència 6.000€
Actuacions per a reparació definitiva de la xarxa d'abastament d'aigua 40.000€

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 68

d. Adopció de mesures cautelars

Aïllament de la conducció trencada, habilitació de subministrament provisional als set habitatges, comprovacions de funcionament i mesures preventives per evitar contacte o contaminació entre sanejament i aigua potable.

e. Fotografies

s'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

En el context de les afectacions dels aiguats es va produir el trencament d'un col·lector de sanejament al carrer Àngel Guimerà que posteriorment va trencar la canonada d'abastament d'aigua de diàmetre 60 mm (D60).

g. Proporcionalitat

La instal·lació temporal d'uns 60 m de PE 63 per alimentar set habitatges es planteja com una solució de restitució immediata, limitada a mantenir un servei basic com es l'abastament d'aigua.

h. Caràcter inajornable

La ruptura de la canonada va deixar sense subministrament els habitatges afectats. L'alimentació provisional no es podia demorar perquè garantia un servei essencial mentre s'executi la reposició definitiva.





Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 46 de 68







2.7.2. SERVEI D'AIGUA POTABLE DEL CARRER ANGEL GUIMERÀ

a. Descripció del dany causat

En el context de les afectacions dels aiguats es va produir el trencament d'un col·lector de sanejament al carrer Àngel Guimerà.

b. Titularitat

Titularitat del col·lector de sanejament es l'Ajuntament d'Argentona.

c. Valoració econòmica

Reparacions d'emergència 10.173,27€

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 49 de 68

d. Adopció de mesures cautelars

S'ha tancat l'accés a la zona afectada per l'enfonsament del paviment mentre es realitzaven les tasques de reparació i s'ha habilitat pas alternatiu per vehicles com a mesura cautelar

e. Fotografies

S'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

Els aiguats del dia 3 d'octubre van provocar el trencament del col·lector de recollida d'aigües del carrer provocant la situació d'emergència al deixar el vials amb un esborrany perillós per la circulació de persones I vehicles, per tant hi ha relació de causalitat entre la situació d'emergència i el dany que s'al·lega

g. Proporcionalitat

La situació d'emergència i el dany que s'al·lega és proporcional als aiguats que es van produir el dia 3 d'octubre degut a la quantitat d'aigua que es van aportar amb les pluges produïdes.

h. Caràcter inajornable

La reparació del servei afectat i l'acondicionament del vial tenen un caràcter inajornable degut a les previsions de nous aiguats alertats per les administracions competents

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 50 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 51 de 68

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 52 de 68



2.8. Afectacions serveis existents tram Torrent Bo amb riera d'Argentona

2.8.1. SERVEI D'AIGUA POTABLE EXISTENT DINS LA RIERA DE PINS ENTRE EL TORRENT BO I LA RIERA D'ARGENTONA

a. Descripció del dany causat

Els aiguats van provocar el col·lapse o trencament de la conducció de fosa DN 160 que alimenta les Ginesteres al llarg del tram de Torrentbo amb la

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 53 de 68

riera d'Argentona. L'actuació de recuperació va comportar la reparació d'aproximadament 200 metres de canonada de fosa DN 160. També es va efectuar la neteja del dipòsit de les Ginesteres de 500m³. També es va mantenir assistència amb camió cisterna per garantir aigua de boca mentre no es podia assegurar el consum per xarxa.

b. Titularitat

Conducció i dipòsit integrats en el sistema d'abastament municipal gestionat per AASA.

c. Valoració econòmica

Reparacions d'emergència 50.000€
Actuacions per a reparació definitiva de la xarxa d'abastament d'aigua 140.000€

d. Adopció de mesures cautelars

Interrupció o limitació de les intervencions a la llera quan el cabal feia insegurs els treballs; maniobres per recuperar l'alimentació als dipòsits; neteja del dipòsit de 500 m³, control de la qualitat de l'aigua i restricció preventiva de consum de boca fins a disposar de garanties sanitàries. Es va organitzar un subministrament alternatiu amb camió cisterna.

e. Fotografies

s'adjuntes fotografies

f. Relació de causalitat

La crescuda de la riera, l'erosió i l'arrossegament de materials durant els aiguats van afectar una conducció situada a la llera, amb conseqüències directes sobre l'alimentació del sistema de les Ginesteres. La neteja del dipòsit i els controls sanitaris són actuacions vinculades a la restitució segura del servei després de la incidència.

g. Proporcionalitat

La reparació de la conducció i la neteja del dipòsit són mesures vinculades a recuperar el funcionament hidràulic i la qualitat de l'aigua. El camió cisterna va constituir una resposta temporal proporcional a la restricció de consum de boca.

h. Caràcter inajornable

La fallada de la conducció comprometia l'alimentació dels dipòsits i el subministrament al veïnat de Ginesteres I alguns carrers del veïnat de Can Raimí. A més, la recuperació hidràulica no garantia immediatament la potabilitat: calia netejar el dipòsit, efectuar controls i mantenir l'aigua alternativa sense esperar la resolució definitiva de totes les incidències.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 54 de 68



Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 56 de 68





Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 59 de 68





2.8.2. COLECTOR DE RECOLLIDA D'AIGUES RESIDUALS EXISTENT DINS LA RIERA DE PINS ENTRE EL TORRENT BO I LA RIERA D'ARGENTONA

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 60 de 68

a. Descripció del dany causat

Els aiguats van provocar el trencament de la conducció de formigó de diàmetre 500 mm que recull les aigües residuals de la urbanització de les Ginesteres al llarg del tram de Torrentbo fins a la riera d'Argentona. En les inspeccions realitzades s'ha pogut comprovar la manca de col·lector en un tram de 300 metres i la saturació amb sorres del col·lector i els pous aigües avall.
Per tal de poder canalitzar de nou les aigües residuals i evitar l'abocament directe a riera que s'està produint s'ha de construir de nou el tram de col·lector inexistent i la neteja del col·lector fins a la connexió amb el general existent a la riera d'Argentona.

b. Titularitat

El col·lector és de titularitat municipal fins a la connexió amb el col·lector en alta que discorre per la riera d'Argentona.

c. Valoració econòmica

Per a realitzar les tasques de neteja i reparació del col·lector malmès s'ha valorat la necessitat de 190.000 €

d. Adopció de mesures cautelars

No s'ha pogut executar cap mesura cautelar degut a l'abast de l'afectació.

e. Fotografies

s'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

La crescuda de la riera, l'erosió i l'arrossegament de materials durant els aiguats van afectar la conducció situada a la llera, amb conseqüències directes sobre el col·lector provocant el trencament i el col·lapse amb material dins dels pous i tubs existents.

g. Proporcionalitat

La reparació de la conducció i la neteja dels pous i resta de col·lector són mesures vinculades a evitar l'abocament d'aigües residuals a la llera de la riera evitant així danys mediambientals.

h. Caràcter inajornable

La reparació de la conducció i la neteja dels pous i resta de col·lector són mesures amb caràcter inajornable per tal d'evitar l'abocament d'aigües residuals a la llera de la riera evitant així danys mediambientals.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 61 de 68





Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 62 de 68





2.8.3. MUR D'ESCOLLERA DE PROTECCIÓ VIAL D'ACCÉS A GINESTERES EXISTENT DINS LA RIERA DE PINS ENTRE EL TORRENT BO I LA RIERA D'ARGENTONA

Els aiguats van provocar també afectació en el talús de protecció de la riera amb la confluència del vial d'accés a Ginesteres a tocar de la carretera C-1415 provocant la caiguda de l'escullera del talus deixant el vial en un estat precari.
A continuació es detalla per a cada bé i/o servei afectat la informació necessària.

a. Descripció del dany causat

Els talús d'escullera en una superfície de 150 m2 s'ha desmuntat i ha deixat vist el mur en terres, la tanca de protecció del vial ha quedat sense encolatges I provoca perill de seguretat pel transit que discorre diàriament pel vial.

b. Titularitat

Titularitat dels terrenys és municipal.

c. Valoració econòmica

Les actuacions necessàries per a restablir la funcionalitat del vials degut a la manca de cimentació de la tanca de protecció i a la pèrdua del mur de contenció del vial perdut amb l'esllavissada de l'escullera esta valorada en 50.000 €.

d. Adopció de mesures cautelars

Està pendent posar protecció amb tanca de newjersey per protegir el vial I evitar el perill en cas d'accident de vehicles.

e. Fotografies

S'adjunten fotografies

f. Relació de causalitat

Els aiguats del dia 3 d'octubre van provocar l'erosió del talús amb la caiguda de l'escullera a la llera provocant la situació d'emergència al deixar els vials en estat perillós per la circulació de vehicles, per tant hi ha relació de causalitat entre la situació d'emergència i el dany que s'al·lega

g. Proporcionalitat

La situació d'emergència i el dany que s'al·lega és proporcional als aiguats que es van produir el dia 3 d'octubre degut a la quantitat d'aigua que es van aportar amb les pluges produïdes.

h. Caràcter inajornable

La reparació de la tanca de protecció del vial i la estabilització del talús d'escullera malmès tenen un caràcter inajornable degut a les previsions de nous aiguats alertats per les administracions competents.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 64 de 68

3. Conclusions

En els fets descrits en aquest informe s'acredita i motiva la concurrència d'una circumstància excepcional i es descriu els bens i serveis afectats, les actuacions que cal dur o que s'han dut a terme per a la restitució immediata al seu us incloent la valoració econòmica d'aquestes actuacions que queden reflectides en el quadre adjunt,

Actuació	Import sol·licitat (EUR)	Capítol depsesa
2.1. Urbanització Can Raimí – Riera Clarà tram urbà		
2.1.1. ACUMULACIÓ DE SORRA DINS LA RIERA DE CLARÀ AL SEU PAS PER CAN RAIMÍ	19.206,40 €	**0430-170-21000** Manteniment infraestructures i béns naturals
2.1.2. ACUMULACIÓ DE SORRA ALS VIALS ADJACENTS A LA RIERA DE CLARÀ AL SEU PAS PER CAN RAIMÍ	18.463 €.	**0430-170-21000** Manteniment infraestructures i béns naturals
2.1.3. AIXECAMENT DEL PAVIMENT ASFALTIC DEL PASSEIG 2 DE CAN RAIMÍ I SOTSCAVACIÓ DEL VIAL EN DOS PUNTS ADJACENTS A LA RIERA	262.500 €	**0430-1532-61904** Manteniment de vies públiques
2.1.4. TRENCAMENT DE LA CANONADA D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE A LA URBANITZACIÓ DE CAN RAIMÍ	15.000 € per donar servei provisional i 105.000 € per reparació total	**0430-161-21000** Manteniment infraestructures i béns naturals **0430-161-61905** Inversió de reposició infraestructures I béns ús general
2.2. Polígon Nord – Riera Clarà tram urbà		
2.2.1. ACUMULACIÓ DE SORRA DE LA RIERA DE CLARÀ AL SEU PAS PEL GUAL DE LA CARRETERA C-1415 I ACCÉS AL POLIGON NORD	6.000 €	**0430-170-21000** Manteniment infraestructures i béns naturals
2.2.2. ACUMULACIÓ DE SORRA DINS LA RIERA DE CLARÀ AL SEU PAS PEL POLIGON NORD, RETIRADA DE FANG ACUMULATS ALS VIALS DEL POLIGON I RETIRADA DE RESTES VEGETALS ACUMULADES A LA ZONA VERDA COLINDANT DEL POLIGON	24.116,58 € per donar servei provisional i 25.000 € per neteja total	**0430-170-21000** Manteniment infraestructures i béns naturals
2.3. Deixalleria – Riera Clarà tram urbà		
2.3.1. INNUNDACIÓ DEIXALLERIA POLIGON NORD	8.000 € per donar servei provisional i 30.000 € per reparació total.	**0441-170-21000** Manteniment infraestructures Deixalleria **0441-1622-63300**

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 65 de 68

		Inversió reposició maquinària
2.3.2. TRENCAMENT DE LA CANONADA D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE A LA DEIXALLERIA	3000 €	**0430-161-21000** Manteniment infraestructures i béns naturals
2.4. Diversos camins veïnals en sòl rústic		
2.4.1. CAMÍ DE CAN RIUDEMEIA I RIERA DE CAN RIUDEMEIA (ANOMENADA RIERA DE PINS O ORRIUS)	133.100 €	**0440-170-61900** Inversió reposició infraestructures I béns naturals
2.4.2. ALTRES CAMINS VEINALS EN SOL RÚSTIC DEL TERME MUNICIPAL AFECTATS	6.085,63€	**0440-170-21000** Manteniment infraestructures I béns naturals
2.5. Diversos camins veïnals en sòl urbà	46.119,13 €	**0430-170-21000** Manteniment infraestructures I béns naturals
2.6. Diverses esllavissades de talussos	33.500 €	**0430-170-21000** Manteniment infraestructures I béns naturals
2.7. Enfonsament del paviment al carrer Àngel Guimerà		
2.7.1. SERVEI AIGUA POTABLE DEL CARRER ANGEL GUIMERA	46.000 €	**0430-161-21000** Manteniment infraestructures i béns naturals
2.7.2. SERVEI COLECTOR AIGUES RESIDUALS DEL CARRER ANGEL GUIMERÀ	10.173,27€	**0430-160-21000** Manteniment infraestructures i béns naturals
2.8. Afectacions serveis existents tram Torrent Bo amb riera d'Argentona		
2.8.1. SERVEI D'AIGUA POTABLE EXISTENT DINS LA RIERA DE PINS ENTRE EL TORRENT BO I LA RIERA D'ARGENTONA	50.000 € per donar servei provisional i 140.000 € per reparació total	**0430-161-21000** Manteniment infraestructures i béns naturals **0430-161-61905** Inversió de reposició infraestructures I béns ús general
2.8.2. COLECTOR DE RECOLLIDA D'AIGUES RESIDUALS EXISTENT DINS LA RIERA DE PINS ENTRE EL TORRENT BO I LA RIERA D'ARGENTONA	190.000 €	**0430-160-61901** Inversió de reposició infraestructures I béns ús general
2.8.3. MUR D'ESCOLLERA DE PROTECCIÓ VIAL	50.000 €	**0430-170-61900** Inversió reposició

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 66 de 68

D’ACCÉS A GINESTERES EXISTENT DINS LA RIERA DE PINS ENTRE EL TORRENT BO I LA RIERA D’ARGENTONA		infraestructures i béns naturals

El que comuniquem als efectes oportuns.

Argentona, a data de la signatura digital

La tècnica de Serveis Municipals,
Susanna Camí Bernabé

El tècnic de Mediambient
Joan Pujol Collet

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 67 de 68

Nil Casane Ventura (1 de 1)
Enginyer
Data Signatura: 30/10/2026
HASH: 82dccd129125c9ac580f97dde3ed40f2

Informe tècnic complementari d'emergències

Incorporació de l'afectació a la galeria d'adducció d'Aigües de Mataró i de la neteja del camí lateral de la carretera C-60.

1. Antecedents

Durant els dies 3, 4 i 5 d'octubre de 2026 es van produir episodis de pluges intenses i crescudes de les rieres del terme municipal d'Argentona, amb afectacions a infraestructures, accessos i xarxes de serveis, descrites a l'Informe tècnic municipal d'emergències que aquest document complementa.

Aigües de Mataró, SA (AMSA), mitjançant escrit signat el 21 d'octubre de 2026 i l'informe tècnic de la seva Àrea d'Operacions de la mateixa data, comunica l'esfondrament del camí de Sant Jaume de Traià i la ruptura completa de la galeria d'adducció general en el tram afectat. Sol·licita la reparació urgent del camí o, subsidiàriament, l'autorització expressa per executar anticipadament els treballs necessaris per garantir el servei, amb reserva de rescabalament i sense assumpció de responsabilitat sobre l'origen del dany.

Així mateix, s'incorpora l'actuació de neteja del camí lateral a la carretera C-60 i dels seus elements de drenatge, documentada amb les fotografies aportades, datades el 23 d'octubre de 2026. Les imatges mostren treballs de retirada de sediments i vegetació, trams de cuneta descoberts i materials acopiats al marge del camí.

L'objecte d'aquest informe és completar la justificació tècnica de l'emergència amb aquestes dues afectacions, mantenint l'estructura del document inicial. Es proposa afegir-hi els apartats 2.9 i 2.10 següents. La incorporació de la reclamació d'AMSA no comporta, per si mateixa, el reconeixement de responsabilitat patrimonial ni l'acceptació dels imports que eventualment es reclamin.

2. Informació complementària dels danys causats

2.9. Esfondrament del camí de Sant Jaume de Traià i trencament de la galeria d'adducció general d'AMSA

a. Descripció del dany causat

Segons l'informe d'AMSA, les pluges dels dies 3 i 4 d'octubre van provocar l'esfondrament d'un tram del camí i la ruptura completa de la galeria situada sota o en l'àmbit del vial. La galeria del tram sinistrat és en volta, reforçada amb totxana, d'1,60 m d'alçada i 0,75 m d'amplada. La pèrdua de continuïtat deixa temporalment fora de servei la connexió dels pous de la part alta de la riera d'Argentona. Segons AMSA, aquesta adducció canalitza aproximadament el 80 % de l'aigua de l'aqüífer captada per l'entitat, fet que obliga a incrementar temporalment la compra d'aigua a ATL.

Les actuacions necessàries comprenen la delimitació i protecció de l'àmbit, la inspecció conjunta amb AMSA, l'estabilització del terreny, la restitució de la galeria i la reposició del vial i del drenatge afectats, d'acord amb una solució tècnica coordinada. Les longituds definitives i els amidaments s'han de concretar mitjançant inspecció i aixecament topogràfic. Els altres danys de l'entorn esmentats per AMSA requereixen comprovació específica i no es quantifiquen en aquest complement.

b. Titularitat

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

AMSA identifica la galeria com a infraestructura pròpia del seu sistema d'abastament. La titularitat formal del camí i el règim de conservació del tram afectat són municipals. Cal delimitar les competències i coordinar les intervencions amb AMSA i amb el titular de la parcel·la veïna, sense anticipar la determinació de responsabilitats.

c. Valoració econòmica

Les actuacions urgents d'estabilització del terreny, reparació de la galeria d'adducció i reposició del camí i del drenatge afectats es valoren, amb caràcter estimatiu, en un import global de 120.000 €. Aquesta previsió econòmica s'haurà de concretar amb el pressupost desglossat de la solució tècnica i els amidaments definitius. No inclou els eventuals sobrecostos de compra d'aigua a ATL ni altres perjudicis d'explotació que AMSA pugui reclamar, que s'hauran de justificar i tramitar separadament. Cal evitar duplicitats amb altres actuacions de l'expedient.

d. Adopció de mesures cautelars

L'informe d'AMSA proposa assegurar i senyalitzar la zona, restringir l'accés mentre persisteixi la inestabilitat i estabilitzar provisionalment el terreny per permetre treballar amb seguretat. Cal verificar i documentar l'execució d'aquestes mesures. Qualsevol moviment de terres o reposició del vial s'ha de coordinar prèviament amb AMSA per evitar nous danys i preservar les evidències de la incidència.

e. Fotografies

L'informe tècnic d'AMSA incorpora un plànol de situació i un annex fotogràfic datat el 7 d'octubre de 2026. Es reprodueixen les dues pàgines d'aquest annex del present informe, identificant-ne la procedència. L'informe d'AMSA i l'escrit de reclamació de 21 d'octubre de 2026 s'han d'incorporar íntegrament a l'expedient com a documentació de referència.

f. Relació de causalitat

D'acord amb la documentació aportada, l'esfondrament del vial i el trencament de la galeria coincideixen espacialment. La pèrdua de suport i els desplaçaments del terreny per erosió i concentració d'escorrentia són tècnicament compatibles amb el col·lapse de la galeria. Aquesta relació justifica incorporar l'afectació a l'episodi d'emergència, sens perjudici de les comprovacions tècniques i de la determinació jurídica de responsabilitats.

g. Proporcionalitat

La intervenció s'ha de limitar a assegurar l'àmbit i recuperar la continuïtat i la protecció de la infraestructura d'abastament, amb la reposició estable del vial i del drenatge estrictament necessaris. Cal separar qualsevol ampliació o millora que excedeixi la restitució funcional dels elements afectats.

h. Caràcter inajornable

La ruptura redueix la disponibilitat d'aigua pròpia del sistema de Mataró i augmenta la dependència d'aportacions externes. Així mateix, l'esfondrament associat a aquesta ruptura impedeix el pas pel camí ral i compromet l'accés segur a la infraestructura. Les mesures de seguretat, la recuperació del pas pel camí i la restitució funcional de la galeria tenen caràcter inajornable per evitar l'agreujament dels danys, restablir l'accessibilitat i recuperar la resiliència de l'abastament, encara que es mantingui el subministrament amb recursos

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 5

alternatius..

2.10. Neteja del camí lateral a la carretera C-60 i restitució del drenatge

a. Descripció del dany causat

S'incorpora la retirada de terres, sorres, fangs i restes vegetals del camí lateral de la C-60 i dels elements de drenatge associats, en el context de les afectacions dels aiguats. Les fotografies de 23 d'octubre mostren sediments sobre la plataforma, acopis de material retirat, branques i vegetació a l'entorn de les cunetes i punts de connexió del drenatge. També s'hi observen trams de cuneta de formigó ja descoberts i la boca d'una obra de drenatge transversal. Aquest estat documenta una intervenció iniciada, però no acredita per si sol la finalització ni la plena funcionalitat de tot el sistema.

L'actuació comprèn la neteja de la plataforma i les cunetes afectades, la retirada dels materials que interfereixin en les entrades i sortides de drenatge, la càrrega i evacuació dels acopis i la gestió dels materials retirats segons la seva naturalesa. Cal comprovar la continuïtat del desguàs i limitar el desbrossament o la poda als elements que dificultin els treballs o comprometin el pas i l'evacuació de l'aigua. No es proposa ampliar la secció del camí ni executar millores alienes a la restitució de la funcionalitat afectada.

b. Titularitat

Cal acreditar la titularitat i el règim de conservació del camí i dels elements de drenatge abans d'imputar-ne definitivament la despesa. La proximitat a la C-60 no permet atribuir automàticament tots els elements a l'Ajuntament. Si hi ha afectació a elements de la carretera, cal coordinar l'actuació amb el seu titular o gestor.

c. Valoració econòmica

El cost dels treballs de neteja del camí lateral de la carretera C-60 i dels elements de drenatge associats ha estat de 15.000 €. Aquest import correspon a la neteja i retirada dels sediments i restes vegetals vinculats a les afectacions dels aiguats. La despesa s'haurà d'incorporar al quadre econòmic de l'expedient amb els justificants corresponents, comprovant que no estigui inclosa en altres actuacions de neteja ja comptabilitzades.

d. Adopció de mesures cautelars

Les fotografies evidencien l'ús de maquinària i l'acopi de terres i restes vegetals al marge. Cal delimitar i senyalitzar la zona de treball, preservar un pas segur quan sigui possible i evitar que els acopis obstrueixin el camí o retornin a les cunetes. S'ha de completar la retirada dels materials i comprovar els punts de desguàs. No consta en la documentació aportada una acta de finalització dels treballs.

e. Fotografies

S'incorpora un annex amb les fotografies aportades del 23 d'octubre de 2026, evitant repetir les imatges duplicades. Les fotografies documenten l'estat durant els treballs; no es presenten com un reportatge comparatiu d'abans i després.

f. Relació de causalitat

L'acumulació de sediments i restes vegetals és compatible amb l'arrossegament i la deposició de materials durant episodis d'escorrentia intensa. La incorporació

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

es vincula a les afectacions dels aiguats descrites en l'informe inicial. Les imatges, posteriors a l'episodi i amb treballs iniciats, no permeten atribuir per si soles tota la vegetació existent o tota la necessitat de manteniment al temporal; cal delimitar en els parts de treball l'abast extraordinari directament relacionat amb aquest episodi.

g. Proporcionalitat

La retirada es limita als materials dipositats i als obstacles que impedeixin recuperar el pas i la capacitat de drenatge preexistents. La càrrega i evacuació dels acopis formen part de la mateixa actuació, atès que deixar-los al costat de la cuneta pot afavorir una nova obturació. El manteniment ordinari no relacionat amb els aiguats s'ha de diferenciar de la despesa extraordinària.

h. Caràcter inajornable

La presència de materials a la plataforma i en punts de drenatge pot dificultar el pas i reduir la capacitat d'evacuació de l'aigua, amb risc de noves erosions o desbordaments en cas de pluja. La neteja dels punts afectats i la retirada final dels acopis són necessàries per recuperar les condicions de seguretat i evitar que es reprodueixin les obstruccions.

3. Conclusions

Es requereix que s'incorporin a la declaració d'emergència les actuacions descrites als apartats 2.9 i 2.10: l'estabilització i reposició del camí de Sant Jaume de Traià i la reparació de la galeria d'adducció general d'AMSA, així com la neteja del camí lateral de la carretera C-60 i dels seus elements de drenatge. Aquesta incorporació es fonamenta en les afectacions dels aiguats i en la necessitat de recuperar la seguretat, el pas pel camí ral, el funcionament de l'abastament i la capacitat de drenatge.

Pel que fa a AMSA, es proposa incorporar l'escrit i l'informe tècnic de 21 d'octubre de 2026, impulsar la inspecció conjunta i coordinar la solució de reparació de la galeria i del camí. Aquesta incorporació no resol la petició subsidiària d'autorització, que requereix l'acord corresponent, ni implica reconèixer responsabilitat o acceptar una obligació de rescabalament.

Pel que fa al camí lateral de la C-60, es proposa incorporar els treballs de neteja directament vinculats als aiguats i completar, si escau, la retirada dels acopis i la comprovació del drenatge. Cal acreditar la titularitat dels elements afectats i documentar les feines executades i pendents.

La valoració econòmica estimativa de l'actuació de l'apartat 2.9 és de 120.000 €, pendent de concreció mitjançant pressupost desglossat i amidaments definitius. El cost de la neteja del camí lateral de la C-60, descrita a l'apartat 2.10, ha estat de 15.000 €. L'import addicional a incorporar al quadre econòmic de l'expedient és, per tant, de 135.000 €, dels quals 120.000 € tenen caràcter estimatiu i 15.000 € corresponen al cost comunicat de la neteja.

La partida a la que hauria d'anar destinada aquests costos és 0430-161-61905 Inversió de reposició infraestructures i bens d'ús general.

El que s'informa als efectes oportuns.

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5

Ajuntament d'Argentona

Argentona, a la data de la signatura digital

L'enginyer municipal

Nil Casans Ventura

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 5

Ajuntament
d'Argentona

Nil Casans Ventura (1 de 1)
Enginyer
Data Signatura: 30/10/2026
HASH: 82dccd129125c9ac580f97dde3ed40f2

Annex fotogràfic del camí lateral de la C-60

Fotografies aportades del 23 d'octubre de 2026. Estat durant els treballs de neteja. La localització s'identifica segons la informació facilitada per a aquest informe.






Fotografies 1 i 2 · Camí i drenatge lateral · 23/10/2026

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.esPublico.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 8



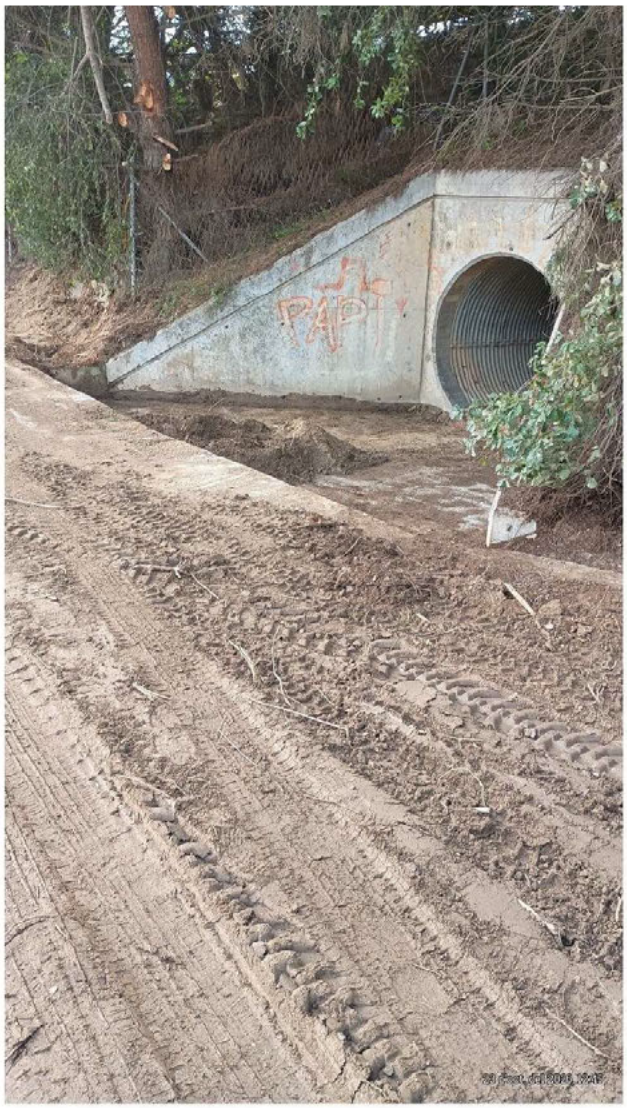

Fotografies 3 i 4 · Camí i drenatge lateral · 23/10/2026

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.sedipualba.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 8



Fotografies 5 i 6 · Camí i drenatge lateral · 23/10/2026

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.sedipualba.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 8



Fotografies 7 i 8 · Camí i drenatge lateral · 23/10/2026

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.esPublico.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 8





Fotografies 9 i 10 · Camí i drenatge lateral · 23/10/2026

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.esPublico.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 8



Fotografia 11 · Camí i drenatge lateral · 23/10/2026

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.esPublico.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 8

Annex fotogràfic de la galeria d'adducció d'AMSA

Font: informe tècnic d'Aigües de Mataró, SA, de 21 d'octubre de 2026. Reproducció de l'annex fotogràfic datat el 7 d'octubre de 2026, pàgines 7 i 8 de l'original.

Aigües de Mataró
C/ Pitàgores, 1-7 - 08304 Mataró - Tel. 93 741 61 00 - Fax 93 741 61 01
info@aiguesmataro.cat - www.aiguesmataro.cat

Direcció de l'Àrea d'Operacions

Annex 1 Reportatge fotogràfic (7/10/2026)









Codi Validació:
Verificació: https://argentona.esPublico.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 8

Ajuntament
d'Argentona

Codi Validació:
Verificació: https://argentona.esPublico.cat
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 8